


PT1.8 G1-0

组成		
输送带面	材质	尼龙布 (PA)
	厚度	--- 毫米 --- 英寸
	表面花纹	布
	颜色	白
	摩擦特性	LF
织物	材质	尼龙 (PA)
	层数	2
	纬纱类型	柔软
底面	材质	合成弹性体
	厚度	0.1 毫米 0.004 英寸
	表面花纹	平滑
	颜色	绿

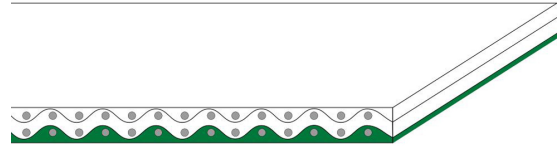

技术规格			
总厚度		1.80 毫米	0.07 英寸
重量		1.80 千克/平方米	0.37 磅/平方英尺
长度1%延伸		9 牛顿/毫米	51.0 磅/英寸
最大允许延伸拉力		16 牛顿/毫米	91.4 磅/英寸
工作温度 ⁽¹⁾	最小,	-20 摄氏度	-4 华氏度
	最大,	+100 摄氏度	212 华氏度
⁽¹⁾ 接近上下限时, 寿命会相应缩减			
最小滚轮直径 ⁽²⁾			
■ 刀口		否	
■ 正向弯曲		20 毫米	0.8 英寸
■ 反向弯曲		40 毫米	1.6 英寸
⁽²⁾ 上述数值受不同的接头方式影响			
底面的摩擦系数			
■ 钢板滑床		--- [-]	
■ 夹层胶板/木板		--- [-]	
■ 钢面滚轮		0.60 [-]	
■ 橡胶面滚轮		0.70 [-]	
最大生产宽度		2000 毫米	79 英寸

特性	
受湿度影响	是
适用于金检机	否
抗静电(UNI EN ISO 21179)	是
良好导电性 (UNI EN ISO 284)	否
滑床输送	是
支撑辊输送	否
输送及回程段同时滑床输送	否
槽形输送	是
鹅颈型输送	否
爬坡输送	否
可表面滑送	是
转弯皮带	是
抗化特性 (连结)	6

符合	
欧盟REACH法规EC 1907/2006及修正	

适合应用于	
印刷和图像: 圆网印刷页纸折迭	

备注	

产品代码 NA1024

更新: 23-06-2016


声明

本文件内容描述CHIORINO产品在实验场所条件为温度+23°C及相对湿度50%的状况下测试得出的特性, 它并非完全等同于个别工业应用条件下所表现出来的数值, 我们也不能保证产品能适合于某些特殊应用。客户应根据自身使用情况来对CHIORINO产品作出合适选择及正确的应用, CHIORINO不能承担因产品使用所导致的损失及损坏。在需要时数值会被更新而无须事先通知客户。

PT1.8 G1-0

建议的接头方式

小齿 Z - 30 x 6 mm

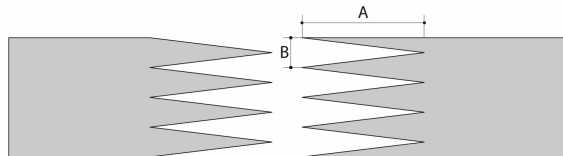

A = 30 mm
B = 6 mm

其他接着方式:

单齿 Z - 80 x 10 mm

请参考产品总目录的乔意隆接着方式栏目


• 压接

热压机

P \ PL \ PLS

参数设定	
上加热板	145 摄氏度
下加热板	145 摄氏度
感温器设定	145 摄氏度
持温时间	3 分钟
压力	2,5 巴
补膜	无
胶水	---


1. 使用KM330温度表来检测皮带侧的有效温度, 把感温探头如图示放置于接头旁边。

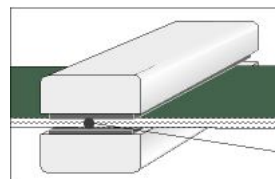

2. 在取出接头之前, 必须完成冷却程序。

3. 为确保接头的强度, 热压温度必须达到表内所示的数值。温控组件需要定期检查, 以保证正常操作。

• 材料的摆设

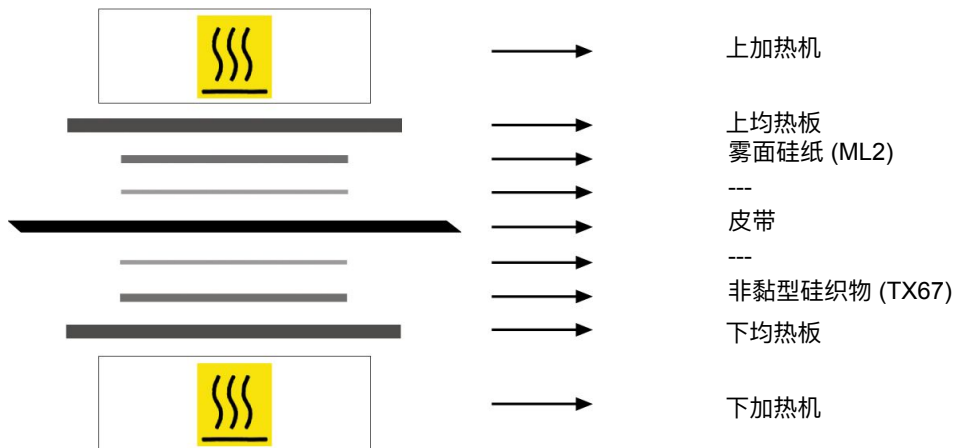

• 备注

产品代码 NA1024


更新: 25-10-2024

声明
本文件内容描述CHIORINO产品在实验场所条件为温度+23°C及相对湿度50%的状况下测试得出的特性, 它并非完全等同于个别工业应用条件下所表现出来的数值, 我们也不能保证产品能适合于某些特殊应用。客户应根据自身使用情况来对CHIORINO产品作出合适选择及正确的应用, CHIORINO不能承担因产品使用所导致的损失及损坏。在需要时数值会被更新而无须事先通知客户。

PT1.8 G1-0

• 建议的接头方式

“F35 FAST JOINT” MICRO Z

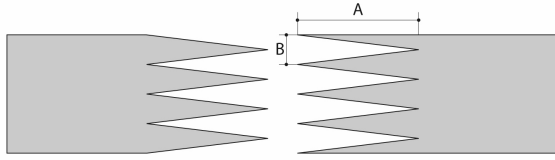

A = 35 mm
B = 5 mm

其他接着方式:

请参考产品总目录的乔意隆接着方式栏目


• 压接

热压机 P50 FJ

参数设定	
上加热板	180 摄氏度
下加热板	180 摄氏度
感温器设定	180 摄氏度
持温时间	3 分钟
冷却时间	10 分钟

热压调校提示:


1. 使用KM330温度表来检测皮带侧的有效温度,把感温探头如图示放置于接头旁边。

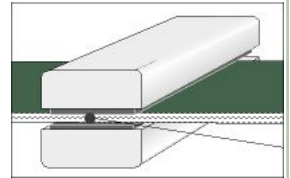

2. 在取出接头之前,必须完成冷却程序。

3. 为确保接头的强度,热压温度必须达到表内所示的数值。温控组件需要定期检查,以保证正常操作。

• 材料的摆设

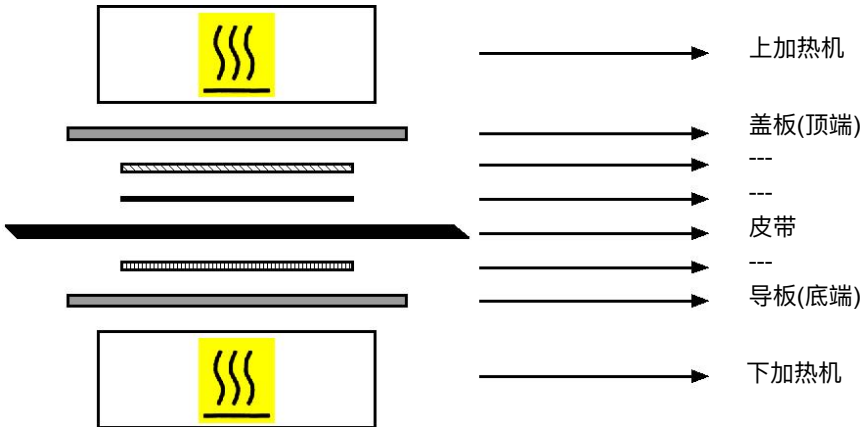

• 备注

产品代码 NA1024

更新:

声明

本文件内容描述CHIORINO产品在实验场所条件为温度+23°C及相对湿度50%的状况下测试得出的特性,它并非完全等同于个别工业应用条件下所表现出来的数值,我们也不能保证产品能适合于某些特殊应用。客户应根据自身使用情况来对CHIORINO产品作出合适选择及正确的应用,CHIORINO不能承担因产品使用所导致的损失及损坏。在需要时数值会被更新而无须事先通知客户。